

PROLINE®



PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI - PISTOLET LAKIERNICZY HVLP Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM, 66361	2
RO	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - PISTOL PENTRU VOPSIT CU REZERVOR SUS HVLP, 66361	6



Szanowny Kliencie,

Używając narzędzia pneumatycznego (dalej – „narzędzie” lub „produkt”) należy przeczytać i instrukcję przestrzegać następujących podstawowych środków bezpieczeństwa w celu uniknięcia uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia, ochrony przed porażeniem prądem, zranieniami, wybuchem i niebezpieczeństwem pożaru.



Eksploatacja narzędzi powinna być zgodna z przepisami BHP, obowiązującymi na terenie ich użytkowania.

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i/lub ingerowanie w konstrukcję narzędzi pneumatycznych anuluje prawa gwarancyjne i zwalnia producenta

z odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z pracą urządzenia - wyrządzone ludziom, zwierzętom, na mieniu lub samemu urządzeniu. Prosimy zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, należy zaopatrzyć ją również w instrukcję obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia, które zaistniały w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa. ZASTRZEŻENIE: Z powodu stałego udoskonalania naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, które nie są ujęte w poniższej Instrukcji.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYTKOWANIU NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

Stosowanie narzędzia

– **Narzędzie i zalecane wyposażenie dodatkowe należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.** Narzędzie i wyposażenie dodatkowe należy wykorzystywać (przy koniecznym przestrzeganiu wskazówek ich producenta) wyłącznie do celów zgodnych z przeznaczeniem. Kategorycznie wyklucza się wykorzystywanie urządzenia do wszelkich innych celów. Z zasady narzędzie należy włączyć przed zbliżeniem do materiału/miejsca, na które będziemy oddziaływać.

– **Należy zachować porządek w miejscu pracy.** Bałagan w miejscu pracy zwiększa prawdopodobieństwo wypadku. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

– **Zwracać uwagę na otoczenie.** Nie wystawiać narzędzia na deszcz. Proszę pamiętać o właściwym oświetleniu. Nie kierować pistoletu w stronę ludzi i zwierząt. Nie pozwalać osobom postronnym, by poruszały węzeł spiralnym, kompresorem lub kablem zasilającym kompresora. Nie dopuszczać tych osób do obszaru roboczego. Postronne osoby nie powinny przebywać w obszarze pracy. Nie dopuszczać dzieci do urządzenia!

– **Stan roboczy narzędzia.** Należy sprawdzać narzędzie i wąż spiralny pod kątem kompletności i uszkodzeń.

– **Zabezpieczyć się przed porażeniem prądem.** Podczas pracy unikać zetknięcia części ciała i narzędzia z obiektami będącymi pod napięciem np. elementami instalacji elektrycznej, elementami grzejnymi, urządzeniami elektrycznymi.

– Przechowywać narzędzie w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych. Nieużywane narzędzia powinny być przechowywane w suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Wszystkie

czynności konserwacyjne wykonywać po odłączeniu przewodu ze sprężonym powietrzem oraz zbiornika.

– **Nie przeciążać nadmiernie narzędzia.** Lepiej i bezpieczniej pracuje się przy wydajności podanej w danych technicznych.

– **Zawsze nosić odpowiednią odzież roboczą.** Przy pracy narzędziem nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Przy pracy zalecane są gumowe rękawice i obuwie antypoślizgowe. W przypadku długich włosów używać siatki na włosy.

– **Nie używać węża spiralnego do innych celów.** Nie przenosić narzędzia przy pomocy węża spiralnego. Chronić wąż przed żarem, olejami i ostrymi krawędziami.

– **Starannie dbać o narzędzie.** Pamiętać o tym, żeby narzędzie zawsze było czyste, co zapewnia skuteczną i bezpieczną pracę. Przestrzegać zasad konserwacji. Regularnie kontrolować końcówki złączne i wąż spiralny, a w razie stwierdzenia uszkodzenia zlecić naprawę w autoryzowanym serwisie.

– **Transportowanie.** Przed transportowaniem narzędzia powinny być odpowiednio oczyszczone i osuszone z używanych materiałów. Mogą być transportowane tylko po ich odpowiednim zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem.

UWAGA! Zawsze należy zachowywać uwagę przy pracy. Oceniać efektywność pracy. Postępować rozsądnie. Sprawność reagowania może ulec upośledzeniu na skutek spożycia alkoholu, zazywania leków i narkotyków, także w wyniku chorób i zmęczenia. W takich wypadkach należy zrezygnować z pracy z użyciem narzędzi.

– **Kontrolować urządzenie pod kątem ewentualnych usterek.**

Przed każdym użytkowaniem narzędzia uważnie je sprawdzić, a w szczególności elementy zabezpieczające i części, które podejrzewamy o uszkodzenie. Należy ocenić, czy spełniają właściwe i zgodne z przeznaczeniem funkcje. Skontrolować, czy części ruchome funkcjonują bez zarzutu i nie blokują się oraz czy nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być właściwie zamontowane, aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia. Jeżeli zauważył się jakieś oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast je wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania. Uszkodzone elementy zabezpieczające i części należy naprawiać/wymieniać tylko w autoryzowanym serwisie, o ile nie podano inaczej w instrukcji obsługi.

UWAGA! Dla własnego bezpieczeństwa używać jedynie tych akcesoriów i urządzeń dodatkowych, które są podane w instrukcji obsługi lub są polecane przez producenta. Zastosowanie innych akcesoriów i osprzętu niż polecany w instrukcji obsługi lub katalogu producenta, może oznaczać dla Państwa niebezpieczeństwo spowodowania szkód na zdrowiu lub mieniu.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

- 1) Do obowiązków pracodawcy należy przekazanie niniejszej instrukcji obsługi narzędzia jego operatorowi!
- 2) Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać zalecenia producenta i zapoznać się z parametrami technicznymi.
- 3) Praca, kontrola, jak również konserwacja powinny być zawsze zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 4) Podczas używania narzędzi pneumatycznych należy używać gogli ochronnych i nauszników ochronnych.
- 5) Przy pracy z chemicznymi pyłami używać masek i filtrów ochronnych chroniących drogi oddechowe i oczy.
- 6) Kompresor osiąga podczas pracy wysoką temperaturę. Dotykanie go



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie / powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

prowadzi do porażeni.

7) Zasyrane przez kompresor powietrze musi być wolne od domieszek innych gazów i/lub oparów, ponieważ mogą one w kompresorze zapalić się lub eksplodować.

8) Przy odłączaniu szybkozłączki należy przytrzymać ręką element sprężający węży, aby uniknąć zranień przez podrywający się wąż.

9) Przy pracach z pistoletami, w tym również pistoletem do przedmuchiwania, należy nosić gogle ochronne. Ciąła obce i zdmuchiwane części mogą łatwo spowodować zranienia oczu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACY Z ROZPYLANYM SUBSTANCJAMI

– Nie stosować lakierów lub rozcieńczalników o temperaturze zapłonu niższej niż 55 °C.

– Nie nagrzewać lakierów i rozpuszczalników.

– Gdy pracuje się z substancjami szkodliwymi dla zdrowia, w celu ochrony dróg oddechowych wymagane jest użycie urządzeń filtrujących chroniących oczy i drogi oddechowe (maski ochronnej na twarz). Zwracać również uwagę na podane przez producentów tych materiałów informacje o środkach ochronnych.

– Przestrzegać zasad postępowania z materiałami niebezpiecznymi, które są podane w formie danych i oznaczeń na ich opakowaniach. Ewentualnie podjąć dodatkowe środki ochrony, w szczególności nosić odpowiednie ubrania i maski.

– Podczas spryskiwania, jak i w miejscu pracy nie wolno palić. Opary mogą być także łatwopalne.

– Paleniska, otwarte źródła światła lub urządzenia wytwarzające iskry nie mogą znajdować się ani być używane w pobliżu otwartych pojemników z farbami, oraz nie mogą znajdować się w pobliżu miejsca pracy narzędziem, konserwacji i czyszczenia, gdyż mogą to doprowadzić do powstania wybuchowej atmosfery, do pożaru i wybuchu. Z tego samego powodu nie wolno również palić tytoniu w tych sytuacjach.

– Nie przechowywać i nie spożywać potraw i napojów w pomieszczeniu, w którym się pracuje. Opary używanych substancji są szkodliwe dla zdrowia.

– Pomieszczenie, w którym wykonuje się prace natryskowe substancjami szkodliwymi musi mieć kubaturę większą niż 30 m³. Musi być zapewniona wystarczająca wymiana powietrza podczas natryskiwania i suszenia. Należy unikać zagrożeń związanych z wdychaniem, kontaktem lub absorpcją wyrobów lakierowego lub płynów czyszczących powodowanych przez niewystarczającą wentylację, nieodpowiednie ciśnienie rozpylania, słabą optymalizacją parametrów natrysku do zmniejszenia zanieczyszczenia, brak sprzętu ochrony osobistej, wdychanie par rozpuszczalników lub innych niebezpiecznych substancji. Zbyt bliska odległość pracującego pistoletu od malowanej powierzchni może powodować odbijanie się cząstek farby w kierunku użytkownika powodując zagrożenie dla użytkownika. Należy przewidywać zagrożenia związane z użyciem uszkodzonego kompresora lub zle wyregulowanego ciśnienia w kompresorze, oraz zagrożenia wynikające z zastosowania nieodpowiednich lub niebezpiecznych płynów. Nie natryskiwać pod wiatr. Zasadniczo przy rozpylaniu, natryskiwaniu łatwopalnych, ewentualnie niebezpiecznych środków przestrzegaj regulacji prawnych lokalnych organów władzy.

– Przy połączeniu z węzłem ciśnieniowym PCW nie stosować środków takich jak: benzyna lakowa, alkohol butylowy, chlorek metylenu (powoduje to skrócenie „żywności” węża).

UWAGA! Nie używaj rozcieńczalnika i środków czyszczących powodujących oksydowanie pojemnika aluminiowego, samego pistoletu i jego galvanizowanych części. W sytuacjach ekstremalnych oksydowanie może spowodować wybuch. Producent materiałów malarskich i rozpuszczalników podają stosowne informacje na produktach. W żadnym wypadku nie stosować kwasów do czyszczenia narzędzi pneumatycznych.

Prosimy o zachowanie i przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa.

URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

Zalecenia Przy Zasilaniu Narzędzi Pneumatycznych Sprężonym Powietrzem:

– Doprowadzane powietrze powinno być zawsze czyste i suche.

– Zaleca się stosowanie elementów filtracyjnych, wychwytyjących cząsteczki wody, cząsteczki stałe i oleiste.

– Sprawdzaj wąż i końcówki przyłączeniowe przed każdym użyciem, pod względem ich przydatności do użycia oraz szczelności i poprawności podłączenia.

– Sprawdzaj urządzenie zasilające (np. sprężarkę, instalację pneumatyczną) przed każdym użyciem.

– By w pełni wykorzystać moc i wydajność narzędzia, należy stosować szybkozłącza i przewody odpowiedniej długości i średnicy.

– Należy unikać zaginania węża.

– Nie stosować narzędzi do celów przemysłowych.

– Nie stosować narzędzi w przemyśle spożywczym.


– Nie stosować narzędzi w środowisku zapylnym.

UWAGA! Nie wolno przekraczać dopuszczalnego ciśnienia zasilającego!

Nadmierne ciśnienie powoduje przekroczenie dopuszczalnych parametrów narzędzia i może skutkować jego uszkodzeniem i/lub uszkodzeniem węża oraz wypadkiem.

ZALECENIA PRZY PRACY NARZĘDZIEM PNEUMATYCZNYM:

Przed rozpoczęciem pracy narzędziem pneumatycznym należy upewnić się, iż zostało ono podłączone we właściwej kolejności do źródła zasilania (patrz rys. 1).

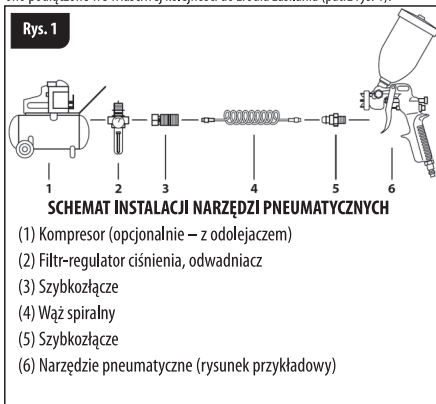

W czasie pracy narzędziem **nie można** prowadzić jego napraw, regulacji lub wymiany części.

Podczas przerw w pracy lub w czasie przechodzenia z jednego narzędzia na drugie trzeba usunąć rozpylaną substancję ze zbiornika (w przypadku użytkownika pistoletu lakierniczego lub pistoletu do ropowania), potem odłączyć zasilanie sprężonym powietrzem, a następnie wyjąć końcówkę narzędzia z łącznika węża. Podczas wymiany końcówki roboczej dopływ sprężonego powietrza powinien być zamknięty, aby uniknąć jej wyrzucenia podczas przypadkowego uruchomienia narzędzia.

Narzędzia należy chronić przed upadkami i uderzeniami oraz przed zanieczyszczeniami np.: błotem, wodą, piaskiem, itp. i konserwować zgodnie z instrukcją obsługi, a także zwrócić uwagę na zachowanie dobrego stanu technicznego przewodów doprowadzających sprężone powietrze.

ZALECENIA W SPRAWIE UŻYTKOWANIA WĘŻY SPIRALNYCH:

Węże powinny być:

– mocno przytwierdzone do swoich końcówek.

– gazoszczelne (w przypadku stwierdzenia nieszczelności należy natychmiast wyłączyć dopływ sprężonego powietrza),

– przedmuchiwane ciepłym powietrzem,

– podłączone do źródeł zasilania wyposażonych w odolniawiec powietrza i garki kondensacyjne.

– chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem materiałów żrących (kwasy, zasady), olejystych i smarów.

W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne należy używać wężów zbrojonych. W razie stwierdzenia kontaktu węża z materiałami żrącymi należy zmyć wąż obficie wodą i sprawdzić czy jest nadal



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie / przebiewanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

szczelny, czy pojawiły się odbarwienia i/lub uszkodzenia, czy zmianie uległa twardość powierzchni zewnętrznej węża. Nie wolno używać uszkodzonego węża!

Waż! Zanieczyszczony zewnętrznie smarami lub olejami należy starannie oczyścić suchą, bawełnianą paczką.

Używanie węża uszkodzonego i/lub zanieczyszczonego jw. grozi wypadkiem przy pracy.

Przyłączenie i odłączenie węża od narzędzia powinno odbywać się tylko przy zamkniętym zaworze powietrza. Nie wolno odcinać dopływu powietrza przez załamywanie węża!

Po przyłączeniu węża do źródła zasilania należy najpierw go przedmuchać, zachowując odpowiednie środki ostrożności, aby usunąć nagromadzony w nim pył, a potem przyłączyć narzędzie pneumatyczne.

Wężę nie powinny dotykać ani znajdować się w pobliżu przewodów elektrycznych pod napięciem.

OPIS DZIAŁANIA I ZASTOSOWANIE:

Pistolet lakierniczy przeznaczony jest do nanoszenia następujących materiałów malarsko-lakierniczych: lakiery metalizowane i niemetalizowane, emalie, farby podkładowe, akrylowe, akryle podkładowe i szpachle natryskowe (według zaleceń wytwórcy).



Zastosowano metalową obudowę i spust. Pistolet posiada regulację podawania ilości farby, regulację stożka strumienia (strumień okrągły lub spłaszczony), oraz regulację dopływu powietrza z kompresora.

Przed rozpoczęciem natrysku zapoznać się z instrukcją producenta farb i rozcieńczalników.

Pistolet myć w rozcieńczalniku właściwym dla użytego materiału malarskiego, ale nie zanurzać go w nim.

Stosować odpowiedniej wielkości szybkozłącza i odpowiedniej średnicy wężę spiralne - pozwoli to w pełni wykorzystać parametry narzędzia, w tym jego wydajność.


SCHEMAT ROBOCZY PISTOLETU LAKIERNICZEGO Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM, 66361 (Rys.2)

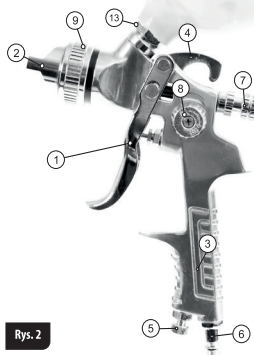

Rys. 2

1. Dźwignia „włącz/wyłącz”
2. Głowica dyszy
3. Korpus (uchwyt) pistoletu
4. Wieszak
5. Regulator dopływu powietrza
6. Złączka wejściowa
7. Regulator natężenia natrysku
8. Regulator „stożka” natrysku
9. Pierścieni mocowania głowicy dyszy
10. Pokrywa zbiornika
11. Zbiornik
12. Odpowietrznik (mały otworek)
13. Nakrętka mocująca zbiornik
14. Korek odpowietrznika

SCHEMAT MONTAŻOWY PISTOLETU LAKIERNICZEGO Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM, 66361 (Rys.3)

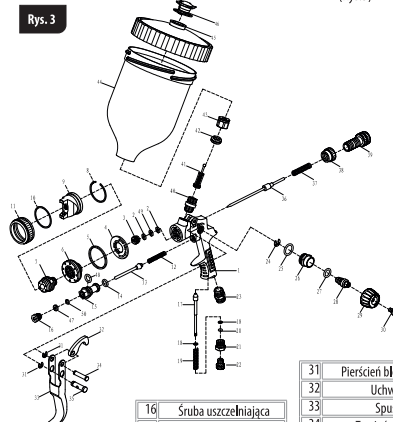

1	Korpus pistoletu
2	Uszczelka
3	Sruba uszczelniająca
4	Pierścieni powietrzny
5	Uszczelka gniazda dyszy
6	Gniazdo dyszy
7	Dysza materiałowa
8	Pierścieni sprężynujący dyszy powietrznej
9	Dysza powietrzna
10	Uszczelka dyszy powietrznej
11	Pokrećto blokujące
12	Sprężyna zaworu powietrza
13	Trzpień zaworu powietrza
14	Uszczelka
15	Korpus zaworu powietrza

16	Sruba uszczelniająca
17	Trzpień regulacji przepływu powietrza
18	Uszczelka 3
19	Sprężyna regulacji przepływu powietrza
20	O-ring 2,5 x 1,8
21	Gniazdo regulacji przepływu powietrza
22	Pokrećto regulacji przepływu powietrza
23	Złączka powietrza
24	Pierścieni blokujący 3,5
25	O-ring 8 x 1,5
26	Gniazdo regulatora
27	O-ring 6 x 1,8
28	Trzpień regulatora
29	Pokrećto regulatora
30	Sruba M4 x 8

31	Pierścieni blokujący 4
32	Uchwyt
33	Spust
34	Trzpień spustu
35	Trzpień elastyczny
36	Trzpień
37	Sprężyna regulacji iglicy
38	Gniazdo regulacji iglicy
39	Pokrećto regulacji iglicy
40	Złącze zbiornika
41	Filtr
42	Uszczelka
43	Nit
44	Zbiornik
45	Pokrywa zbiornika
46	Korek pokrywy zbiornika
47	Uszczelka
48	O-ring 7,5 x 1,8
49	Podkładka z pianki PE
50	O-ring 2,8 x 1,8

URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE:

1. Dokręcić zbiornik (11) (Rys.2) do korpusu pistoletu za pomocą śruby (13) (Rys.2)
2. Upewnić się, czy otwór odpowietrzenia (12) (Rys.2) w pokrywie (10) jest czysty i drożny i zamknąć go korkiem (14) (Rys.2). Niedrożny odpowietrznik uniemożliwi pracę - korek posiada małą szczelinę dla działania odpowietrznika.
3. Napełnić zbiornik (11) lakierem i dokręcić pokrywę (10) (Rys.2).
4. Dołączyć wąż spiralny zasilający pistolet w powietrze do złączki wejściowej (6) (Rys.2) i wyregulować na kompresorze ciśnienie **maksymalnie do wartości 4 Bar**. Regulatorem 5) (Rys.2) w razie potrzeb można zmniejszyć ciśnienie powietrza w pistolecie - tzn poniżej 4 Bar.
5. Pokręcając regulatorem natężenia natrysku (7) (Rys.2) wyregulować natężenie natrysku materiału malarskiego (dokręcić regulator, jeżeli używa się farb bardziej płynnych, natomiast odkręcić regulator w przypadku użycia farb gęstszych). Następnie pokręcając regulatorem „stożka” natrysku (8) wyregulować rozpiętość strumienia natrysku.

6. Przy wyłączonej dźwigni (1) (Rys.2) można przy lekkim odkręceniu pierścienia (9) przestawić położenie „głowicy dyszy” (2), zmieniając kształt natrysku. Należy zawsze pamiętać o prawidłowym dokręceniu pierścienia (9) przed rozpoczęciem pracy.


Regulacja natężenia natrysku (* Patrz rysunki poniżej):



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie / powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.



Regulacja „stożka” natrysku (* Patrz rysunki poniżej):

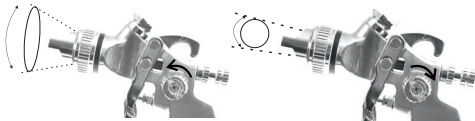

7. Nakierować głowicę dyszy (Z) (Rys.2) w sposób prostopadły do powierzchni lakierowania.

8. Przed właściwym użyciem, należy wykonać próbę na zastępczym materiale, aż do uzyskania optymalnego efektu. Nigdy nie pozostawiać materiału malarskiego w zbiorniku pistoletu lakierniczego, w celu jego późniejszego wykorzystania, ponieważ można uszkodzić przyrząd w sposób nienaprawialny, w jego częściach precyzyjnych.

9. Po użyciu należy zawsze dokładnie oczyścić wewnątrz przyrządu, poprzez wypełnienie zbiornika czystym rozcieńczalnikiem właściwym dla użytego materiału malarskiego i uruchomienie natrysku bez zanieczyszczania środowiska (spryskiwać w kierunku szmaty lub w kierunku powierzchni pochłaniającej). Czyszczenie wykonywać aż do momentu, kiedy w wydostającym się strumieniu rozcieńczalnika nie będzie śladów użytego materiału malarskiego. Taką procedurę należy również zastosować w przypadku stwierdzenia zatkania dyszy. Za pomocą szmaty namoczonej w rozcieńczalniku, oczyścić zewnętrzne części pistoletu, tam gdzie są one zabrudzone użytym środkiem malarskim. W celu dokonania dokładniejszego oczyszczenia, należy ostrożnie rozłożyć pistolet na części opisane wyżej, używając załączanego klucza. Wstępnie oczyścić części załączoną szczotką. Namoczyć wszystkie wewnętrzne komponenty na kilka godzin w zbiorniku wypełnionym czystym rozcieńczalnikiem, po czym – przestępując odwrotną procedurę montażu – ponownie zmontować wszystkie komponenty po ich dokładnym wysuszeniu.

OSTRZEŻENIE! Nie stosować pistoletu do lakierowania w pomieszczeniach zamkniętych, o kubaturze mniejszej niż 30 m³ i pozbawionych wentylacji. Nie używać pistoletu bez zastosowania maski chroniącej drogi oddechowe.

PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA, NAPRAWA

Pistolet w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Pistolet należy przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, utrzymując w stanie czystości, chronić przed wilgocią i zapyleniem. Warunki przechowywania powinny wykluczać możliwość uszkodzeń mechanicznych oraz wpływ czynników atmosferycznych.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu pistoletu należy sprawdzić i oczyścić dyszę tak jak opisano to w dziale „Uruchomienie i Użytkowanie” w pkt.9 oraz sprawdzić szczelność połączeń mocowania dyszy, zasilenia w sprężone powietrze. W przypadku dalszych problemów należy zlecić naprawę Serwisowi PROFIX. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne swoich produktów wykonuje Serwis PROFIX, co gwarantuje najwyższą jakość napraw oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych.

TRANSPORT

Pistolet transportować i składować w opakowaniu, chroniącym przed wilgocią, wnikaniem pyłu i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zbiornik w czasie transportu musi być opróżniony z substancji.

GWARANCJA PRODUCENTA

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem, przeciążeniem lub niewłaściwą obsługą oraz zastosowaniem nieodpowiednim dla danego narzędzia. W celu zachowania ważności niniejszej gwarancji, należy dostarczyć sprzedawcy narzędzie nie zdemontowane.

Gwarancja obejmuje wymienione części i robociznę przez okres 12 miesięcy począwszy od daty zakupu, poświadczanej fakturą lub paragonem fiskalnym i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Możliwe wady mogą być usunięte poprzez wymianę narzędzia bądź wykonanie odpowiedniej naprawy.

W okresie gwarancyjnym, pod warunkiem przestrzegania przez nabywcę instrukcji obsługi urządzenia, producent dokonuje bezpłatnych napraw lub wymiany uszkodzonego urządzenia lub jego części konstrukcyjnych, nie spełniających swej funkcji wskutek wykonania ich przez producenta z niewłaściwego materiału lub defektów montażu, zawinionych przez producenta.

Naprawę gwarancyjną wykonuje się w centrach serwisowych PROFIX lub w serwisach, mających wydane upoważnienia do naprawy sprzętu. Napraw powinien dokonywać jedynie autoryzowany serwis, w przeciwnym wypadku może powstać dla użytkownika niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

Długość okresu gwarancji, warunki gwarancji, jak również adresy centrów serwisowych i warsztatów naprawczych są podane w karcie gwarancyjnej.

USUWANIE ODPADÓW

Narzędzia pneumatyczne, osprzet i opakowanie należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska. Nie należy wyrzucać narzędzi do odpadów domowych!

UWAGI:

- Polityka PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia.
- Standardowe wyroby i akcesoria mogą być różne w zależności od kraju sprzedaży.
- Specyfikacja wyrobu może różnić się dla różnych krajów.
- Pełen asortyment wyrobów może nie być dostępny we wszystkich krajach.
- Należy połączyć się z miejscowymi dystrybutorami PROFIX w celu określenia dostępności asortymentu.

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie powietrza	4 Bar
Poziom ciśnienia akustycznego LpA, K=3dB(A)	76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LwA, K=3dB(A)	87 dB(A)

Kalkowita wartość drgań działających na kończyny górne operatora nie przekracza 2,5 m/s² (EN 1953:1998+A1:2009))

OBJAŚNIENIE IKONEK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NAKLEJKACH INFORMACYJNYCH NA URZĄDZENIU

	NOSIĆ OKULARY OCHRONNE!
	NOSIĆ ŚRODKI OCHRONY SŁUCHU!
	NOSIĆ RĘKAWICZKI OCHRONNE!
	STOSOWAĆ MASKĘ PRZECIWPYŁOWĄ!
	PRZED URUCHOMIENIEM PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!
	PRODUKT SPEŁNIA WYMAGI DYREKTYW UE.



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie / powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE

PRODUCENT

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywińska 34, 03-228 Warszawa

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

Przedmiot deklaracji:

Pistolet lakierniczy**PROLINE 66361**

W-960

max 4 bar

S2039 - ... - S2552

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2006/42/WE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 24—86);

oraz został(y) wyprodukowany(e) zgodnie z normą(ami):

EN 1953:2013***Mariusz Rotuski***




Stimate Client,

Pentru a putea folosi unealta pneumatică (numită mai departe – „unealta” sau „produsul”) trebuie să citiți instrucțiunea și să respectați următoarele măsuri de protecție de bază pentru a evita daunele împotriva sănătății sau pierderea vieții, pentru a vă



proteja de electrocutare, răni, explozie și de pericolul de incendiu. Trebuie să respectați normele de protecție și igienă a muncii valabile la nivel local atunci când folosiți aparatul.

Nerespectarea atenționărilor de mai jos și/sau modificarea construcției uneltelor pneumactice anulează drepturile de garanție și exceptă producătorul de răspundere pentru pagubele apărute în legătură cu funcționarea aparatului – care au avut loc față de persoane, animale, proprietate sau față de aparat.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile și indicațiile ca să puteți reveni oricând la acestea. În cazul în care încredințați aparatul unei alte persoane, trebuie să-i înmânați de asemenea și instrucțiunea de utilizare. Nu suntem răspunzători pentru accidente și pagubele care au apărut datorită nerespectării prezentei instrucțiuni și a indicațiilor lor de siguranță.

ATENȚIONARE: Deoarece perfecționăm în permanență produsele noastre ne rezervăm dreptul de a introduce modificări care nu sunt incluse în prezenta instrucțiune.

INDICAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DE UNELTE PNEUMATICE

Utilizarea uneltei

– **Unealta și accesoriile recomandate trebuie utilizate conform instrucțiunii de utilizare.** Unealta și accesoriile trebuie folosite (cu respectarea obligatorie a indicațiilor producătorului) doar în scopuri conforme cu destinația acestora. Utilizarea aparatului în alte scopuri este categoric interzisă. De regulă unealta trebuie pornită înainte de a apropia de materialul/locul care va fi prelucrat.

– **Trebuie să păstrați ordinea la locul de muncă. Dezordinea la locul de muncă mărește riscul de accidentare.** Lucrați doar în încăperi bine ventilate.

– **Aveți atenție la mediu. Nu expuneți unealta la ploaie. Țineți minte de iluminatul corespunzător.** Nu îndreptați pistolul în direcția oamenilor și a animalelor. Nu permiteți persoanelor străine să miște furtunul spirală, compresorul sau cablul de alimentare al compresorului. Nu permiteți accesul acestor persoane în zona de muncă. Persoanele străine nu pot să fie prezente în zona de muncă. Nu permiteți accesul copiilor la aparat!

– **Starea de funcționare a uneltei.** Trebuie să verificați unealta și furtunul spirală pentru a descoperi dacă este complet sau nu este deteriorat.

– **Luați măsuri de protecție împotriva electrocutării.** În timpul lucrului evitați să atingeți unealta cu obiecte aflate sub tensiune, de ex. elementele instalației electrice, elementele de încălzire, dispozitivele electrice.

– **Păstrați aparatul într-un loc inaccesibil persoanelor neautorizate.** Aparatul care nu este folosit trebuie depozitat într-un loc uscat, închis și care nu este accesibil copiilor. Toate activitățile de întreținere trebuie efectuate după ce cablul cu aer comprimat și rezervorul au fost decuplate.

– **Nu suprasolicitați unealta.** Cel mai bine și cel mai sigur operează la randamentul indicat în informațiile tehnice.

– **Purtați mereu îmbrăcămintea de protecție.** Nu purtați haine

largi sau bijuterii atunci când folosiți unealta. Vă recomandăm să folosiți mănuși de cauciu și încălțăminte antiderapantă în timp ce folosiți aparatul. În caz că aveți părul lung trebuie să purtați plasă pentru păr.

Nu folosiți furtunul spirală în alte scopuri. Nu trageți de furtunul spirală pentru a muta unealta. Protejați furtunul de jar, uleiuri și suprafețe ascuțite.

– **Aveți grijă de unealtă. Aveți grijă ca unealta să fie mereu curată, pentru a putea lucra eficient și sigur.** Respectați regulile de întreținere. Controlați ciclic capetele conectoare și furtunul spirală, iar în cazul în care descoperiți că este deteriorat trimiteți-l la reparat într-un service autorizat.

– **Transportul.** Înainte de a fi transportată unealta trebuie să fie curățată și uscată corespunzător de materialele folosite. Acestea pot fi transportate doar după ce au fost asigurate corespunzător împotriva mizeriei.

ATENȚIE! Trebuie să aveți mereu atenție atunci când lucrați. Evaluați eficacitatea muncii. Procedați cu prudență. Capacitatea de reacție poate fi diminuată datorită consumului de alcool, medicamente și droguri precum și în caz de oboseală sau de boală. În aceste cazuri trebuie să renunțați să operați unealta.

– **Controlați aparatul pentru a descoperi dacă nu există defecte.** Înainte de fiecare utilizare a aparatului trebuie să-i verificați cu atenție, în special elementele protectoare și piesele despre care considerați că sunt avariate. Trebuie să stabiliți dacă îndeplinesc funcțiile corespunzătoare și conforme cu destinația aparatului. Verificați dacă piesele în mișcare funcționează fără probleme și dacă nu sunt avariate. Toate piesele trebuie să fie montate corespunzător pentru ca aparatul să funcționeze în condiții de siguranță. În cazul în care observați că aparatul funcționează necorespunzător opriți-l imediat și decuplați-l de la sursa de alimentare. Elementele de protecție și piesele avariate trebuie înlocuite doar într-un service autorizat, cu excepția cazului în care s-a stabilit altfel în instrucțiunea de utilizare.

ATENȚIE! Pentru propria siguranță trebuie să folosiți doar acele accesorii și dispozitive adiționale care sunt indicate în instrucțiunea de utilizare sau sunt recomandate de producător. Folosirea altor accesorii și echipamente decât cele indicate în instrucțiunea de utilizare sau în catalogul producătorului poate provoca daune materiale sau pune în pericol sănătatea dumneavoastră.

PROTECȚIA ȘI IGIENA MUNCII

- 1) Una dintre obligațiile angajatorului este aceea de a înmâna operatorului prezenta instrucțiune de utilizare a aparatului!
- 2) Înainte de a începe să lucrați trebuie să citiți recomandările producătorului și să citiți parametrii tehnici.
- 3) Lucrul, controlul precum și întreținerea trebuie efectuate mereu conform normelor de protecție și igienă a muncii în vigoare.
- 4) Atunci când utilizați unelte pneumactice trebuie să folosiți ochetari de protecție și protecție auditivă.
- 5) Atunci când lucrați cu substanțe chimice lichide trebuie să folosiți mască și filtre de protecție pentru a vă proteja căile respiratorii și ochii.
- 6) Compresorul are temperatura ridicată atunci când este folosit. Atingerea acestuia în timpul funcționării provoacă arsuri.
- 7) Aerul pe care îl absoarbe compresorul nu poate conține amesterci de gaze și/sau vapori, deoarece acestea se pot aprinde în compresor sau pot exploda.
- 8) Atunci când decuplați conectorul de cuplare rapidă trebuie să țineți cu mâna elementul de cuplare al furtunului ca să nu vă rănească furtunul



Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei

PROFIX Sp. z o.o. este interzisă.

în mișcare.

9) Atunci când folosiți pistoale, inclusiv pistolul de suflare, trebuie să folosiți ochelari de protecție. Obiectele străine și piesele suflate vă pot răni cu ușurință ochii.

INDICAȚII DE PROTECȚIE A MUNCII ÎN CAZUL UTILIZĂRII DE SUBSTANȚE PULVERIZATE

- Nu folosiți lacuri sau diluanți cu temperatura de aprindere mai mică de 55 °C.

- Nu încălziți lacurile și diluanții.

- Atunci când lucrați cu substanțe periculoase pentru sănătate, pentru a proteja căile respiratorii trebuie să folosiți dispozitive cu filtre pentru protecția ochilor și a căilor respiratorii (mască de protecție pentru față). Citiți de asemenea informațiile despre mijloacele de protecție indicate de producătorii acestor substanțe.

- Respectați regulile de procedură cu substanțele periculoase indicate pe ambalajele substanțelor folosite atât sub formă de informații cât și de marcaje. Eventual luați măsuri adiționale de protecție, în special purtați haine și măști corespunzătoare.

- Fumatul este interzis atunci când stropiți și la locul de muncă. Vaporii pot fi inflamabili.

- Focurile deschise, sursele de flacără deschisă sau dispozitivele care generează scântei nu pot fi utilizate în apropierea recipientelor cu vopsea, nu se pot afla în apropierea locului de utilizare, mentenanță și curățare a uneltei, deoarece acest lucru poate genera incendii și explozii. Din același motiv nu fumați în aceste situații.

- Nu depozitați și nu consumați mâncare și băuturi în încăperea în care se lucrează. Vaporii substanțelor folosite sunt periculoși pentru sănătate.

- Încăperea în care se efectuează lucrări de stropire cu substanțe periculoase trebuie să aibă volumul mai mare de 30 m³. Trebuie să asigurați schimbul corespunzător de aer atunci când stropiți și în timpul uscării. Evitați inhalarea și contactul cu vopseaua sau lichidele de curățare, cauzate de ventilația necorespunzătoare, presiunea insuficientă la pulverizare, adaptarea necorespunzătoare a parametrilor la vopsire pentru a reduce inhalarea vaporilor de diluanți sau a altor substanțe periculoase. Distanța prea mică dintre pistolul în funcțiune și suprafața vopsită poate duce la reculul particulelor de vopsea către utilizator, fapt care poate fi periculos pentru utilizator. Trebuie să anticipați pericolele legate de utilizarea unui compresor defect sau de utilizarea unei presiuni regulate incorect, precum și pericolele cauzate de utilizarea unor lichide necorespunzătoare sau periculoase.

Nu stropiți în direcția opusă direcției de suflare a vântului. Trebuie să respectați reglementările juridice emise de organele instituțiilor locale atunci când pulverizați sau stropiți cu substanțe inflamabile, sau potențial periculoase.

- LA conexiunea cu furtunul sub presiune din PCV nu folosiți următoarele substanțe: benzină pentru lac, alcool butilic, dorat metilic (acest lucru duce la prescurtarea „duratei de viață” a furtunului).

ATENȚIE! Nu folosiți diluanți și substanțe de curățat care duc la oxidarea rezervorului de aluminiu, pistolului și a pieselor galvanizate. În situații extreme oxidarea poate duce la explozie. Producătorii de materiale de vopsit și de diluanți oferă informații corespunzătoare pe produse. În niciun caz nu folosiți acizi pentru a curăța uneltele pneumatice.

Vă rugăm să păstrați și să respectați indicațiile de siguranță.

PORNIREA ȘI UTILIZAREA UNELTELOR PNEUMATICE

Recomandări Referitoare La Alimentarea Uneltei Pneumatice Cu Aer Comprimat:

- Aerul de alimentare trebuie să fie mereu curat și uscat.

- Se recomandă folosirea de elemente de filtrare, care captează particolele de apă, particolele dure și uleioase.

- Verificați furtunul și conectorii înainte de fiecare utilizare, pentru a verifica dacă pot fi utilizate, etanșeitate și corectitudinea conexiunii.

- Verificați dispozitivul de alimentare (de ex. compresorul, instalația pneumatică) înainte de fiecare utilizare.

- Pentru a putea folosi pe deplin puterea și randamentul uneltei, trebuie să folosiți un conector cu conexiune rapidă și cabluri cu lungime și diametru corespunzătoare.

- Evitați presarea furtunului.

- Nu folosiți aparatele în scopuri industriale.


- Nu folosiți uneltele în industria alimentară.

- Nu folosiți uneltele în mediu prăfuit.

ATENȚIE! Nu depășiți presiunea de alimentare permisă! Excesul de presiune duce la depășirea parametrilor permisi ai uneltei și pot duce la deteriorarea și/sau distrugerea furtunului și poate provoca accidente.

RECOMANDĂRI PENTRU OPERAREA UNELTEI PNEUMATICE:

Înainte de a începe lucrul cu uneltea pneumatică trebuie să vă asigurați că a fost conectată în ordinea corespunzătoare la sursa de alimentare (vezi des. 1).

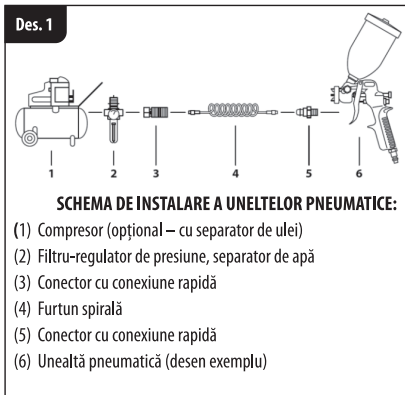

SCHEMA DE INSTALARE A UNELTELOR PNEUMATICE:

- (1) Compresor (opțional – cu separator de ulei)
- (2) Filtru-regulator de presiune, separator de apă
- (3) Conector cu conexiune rapidă
- (4) Furtun spiralat
- (5) Conector cu conexiune rapidă
- (6) Unealtă pneumatică (desen exemplu)

Atunci când lucrați cu uneltea **nu se pot** efectua reparații, reglări sau încuviieșii piese ale acesteia.

În timpul pauzelor de muncă sau atunci când mutați aparatul în alt loc trebuie să scoateți substanța pulverizată din rezervor (în cazul utilizării de pistol de lăcuit sau a pistolului pentru curățat carburatorul), apoi decuplați alimentarea cu aer comprimat, mai târziu scoateți joncțiunea aparatului din conectorul furtunului. Atunci când schimbați accesoriul alimentarea cu aer comprimat trebuie să fie închisă pentru ca joncțiunea să nu fie aruncată în cazul în care aparatul ar fi pornit din greșeală.

Aveți grijă ca aparatul să nu cadă și să nu fie lovit și protejați-l de impurități, de ex.: noroi, apă, nisip, etc. și întrețineți-l conform instrucțiunilor de utilizare, dar aveți grijă de starea tehnică bună a cablurilor de alimentare cu aer comprimat.

RECOMANDĂRI REFERITOARE LA UTILIZAREA FURTUNULUI SPIRALAT:

Furtunurile trebuie să fie:

- strănșe puternic de joncțiunea lor.

- etanșe la gaz (în cazul în care observați lipsa de etanșeitate trebuie să opriți imediat alimentarea cu aer comprimat),

- străbătute de aer cald,

- cuplate la surse de alimentare dotate cu separatoarele de ulei și cu băi de condensare.

- protejate de avarii mecanice și de substanțele corosive (acizi, baze), uleioase și unsoari.

În lucrurile expuse la deteriorare mecanică trebuie să folosiți furtunuri armate. În cazul în care observați că furtunul intră în contact cu substanțe corosive trebuie să spălați furtunul cu multă apă și să verificați dacă este etanș în continuare, dacă s-a decolorat și/sau deformat, dacă s-a schimbat duritatea suprafeței externe a furtunului. Nu folosiți furtunul deteriorat!

Furtunul murdărit în exterior cu unsoari sau uleiuri trebuie să fie curățat cu grijă cu un tampon uscat și curat de bumbac.

Utilizarea furtunului deteriorat și/sau murdărit cum s-a menționat mai sus poate provoca accidente de muncă.

Cuplarea și decuplarea furtunului de la aparat trebuie să aibă loc atunci



Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei

PROFIX Sp. z o.o. este interzisă.

când supapa de aer este închisă. Nu strângulați furtunul pentru a opri alimentarea cu aer!

După ce conectați furtunul la sursa de alimentare trebuie să-l curățați prin suflare, păstrând măsurile de precauție corespunzătoare, pentru a îndepărta praful depus în acesta, iar apoi conectați unealta pneumatică.

Furtunurile nu trebuie să atingă și nici să nu se afle în apropierea cablurilor electrice sub tensiune.

DESCRIERE FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE:


PISTOLUL de lăcuit este proiectat pentru aplicarea următoarelor tipuri de materiale de vopsit-lăcuit: lacuri metalizate și nemetalizate, emailuri, vopsele grunduire, acrilice, acrilurile grund și masă de spăcluire (conform recomandărilor producătorului).

Carcasă și trăgaci metalice. Pistolul este dotat cu regulator de distribuie a cantității de vopsea, regulator pentru conul de jet (jet rotund sau plat), precum și regulator pentru fluxul de aer din compresor. Citiți instrucțiunile producătorului de vopsele și diluanți înainte de a începe pulverizarea.

Spălați pistolul cu un diluant adaptat pentru materialul de vopsit dar nu scufundați în acesta.

Folosiți conectori de conectare rapidă corespunzători și furtunuri spirală cu diametru corespunzător – acest lucru vă permite să folosiți pe deplin parametrii aparatului, inclusiv randamentul acestuia.

SCHEMA DE LUCRU, 66361 (Des.2)

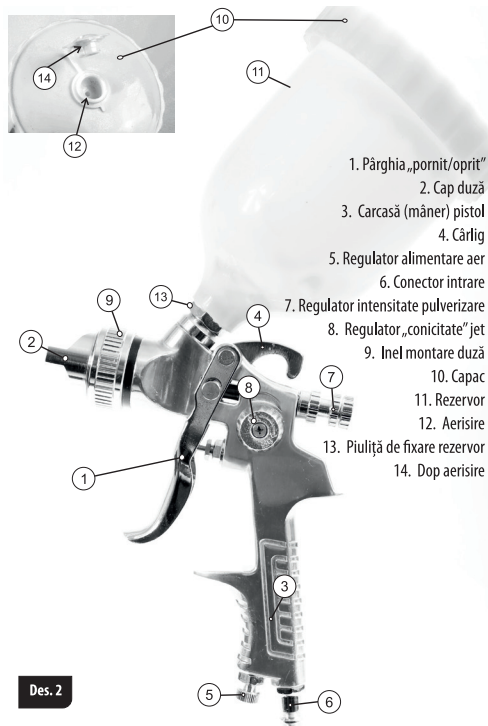


1. Pârghia „pornit/oprît”
2. Cap duză
3. Carcasă (mâner) pistol
4. Cârlig
5. Regulator alimentare aer
6. Conector intrare
7. Regulator intensitate pulverizare
8. Regulator „conicitate” jet
9. Inel montare duză
10. Capac
11. Rezervor
12. Aerisire
13. Piuliță de fixare rezervor
14. Dop aerisire

Des. 2

SCHEMA DE MONTARE A PISTOLULUI DE LĂCUIȚ, 66361 (Des.3)

Des. 3

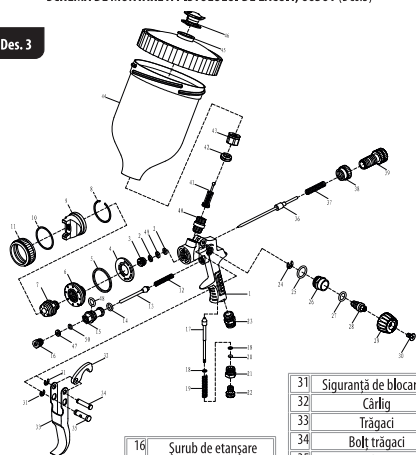

1	Corp pistol
2	Garnitura
3	Șurub de etanșare
4	Inel aer
5	Garnitură soclu duză
6	Soclu duză
7	Duză material
8	Duză aer
9	Inel arc duză aer
10	Garnitură duză aer
11	Inel de blocare
12	Arc supapă aer
13	Bolț supapă aer
14	Garnitura
15	Corp supapă aer

16	Șurub de etanșare
17	Bolț ajustare flux de aer
18	Garnitură 3
19	Arc ajustare flux de aer
20	O-ring 2,5 x 1,8
21	Soclu ajustare flux de aer
22	Buton ajustare flux de aer
23	Conector aer
24	Inel de blocare 3,5
25	O-ring 8 x 1,5
26	Soclu reglare
27	O-ring 6 x 1,8
28	Tijă reglare
29	Buton reglare
30	Șurub M4 x 8

31	Sigurantă de blocare 4
32	Cârlig
33	Tragaci
34	Bolț trăgaci
35	Pin flexibil
36	Ac reglare
37	Arc ajustare ac
38	Sodru ajustare ac
39	Buton ajustare ac
40	Conector rezervor
41	Filtru
42	Garnitura
43	Nit
44	Rezervor
45	Capac rezervor
46	Dop capac rezervor
47	Garnitura
48	O-ring 7,5 x 1,8
49	Șaibă din spumă PE
50	O-ring 2,8 x 1,8

PORNIRE ȘI UTILIZARE:

1. Înfiletați rezervorul (11) (Fig.2) pe corpul pistolului cu șurubul (13) (Fig.2)
2. Asigurați-vă că orificiul de aerisire (12) (Fig.2) din capac (10) este curat și deblocat și închideți cu dopul (14) (Fig.2). Orificiul de aerisire blocat nu permite funcționarea - după este prevăzut cu un orificiu mic pentru acționarea aeratorului.
3. Umpleți rezervorul (11) și înfiletați capacul (10) (Fig.2).
4. Conectați furtunul spiralat de alimentare a pistolului cu aer din compresor la racordul de intrare (6) (Fig.2) și ajustați presiunea maximă din compresor la valoarea 3 Bari. Folosiți regulatorul (5) (Fig.2) în cazul în care este necesară să reduceți presiunea aerului din pistol - respectiv sub 3 Bari.
5. Rotiți regulatorul presiunii jetului (7) (Fig.2) pentru a ajusta intensitatea jetului de material pentru vopsit (înfiletați regulatorul, în cazul în care folosiți vopsele mai lichide, desfiletați, în schimb, regulatorul în cazul în care folosiți vopsele mai dense). Apoi rotiți regulatorul “con” al duzei (8) ajustați lățimea jetului de stropire.
6. Atunci când levierul este oprit (1) (Fig.2) desfiletați ușor inelul (9) pentru a schimba poziția “capului duzei” (2), pentru a schimba forma jetului. Trebuie să înfiletați corect inelul (9) înainte de a începe lucrul.


Regulator intensitate debit (* Vezi ilustrațiile de mai jos)



Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei

PROFIX Sp. z o.o. este interzisă.

Regulator pulverizare tip "con" (* Vezi ilustrațiile de mai jos)

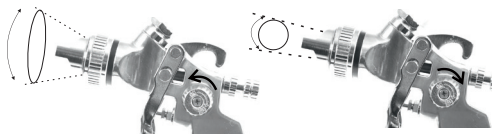

- Produsele standard și accesoriile pot fi diferite în funcție de țara de vânzare.
- Specificația produsului poate fi diferită în funcție de țară.
- Există posibilitatea ca întreg asortimentul de produse să nu fie disponibil pentru toate țările.
- Trebuie să luați legătura cu distribuitorii locali ai PROFIX pentru a afla informații despre asortiment.

7. Îndreptați capul duzei (2) perpendicular pe suprafața de lăcuit.

8. Înainte de utilizarea propriu-zisă trebuie să efectuați o probă pe un material provizoriu până ce obțineți rezultatul dorit. Nu lăsați niciodată material de vopsit în rezervorul pistolului de lăcuit pentru a-l folosi mai târziu, deoarece se poate ajunge la deteriorarea iremediabilă a dispozitivului, în special la piesele de precizie.

9. După utilizare trebuie să curățați exact interiorul aparatului, pentru a face acest lucru trebuie să umpleți rezervorul cu un diluant curat potrivit pentru materialul de vopsit folosit și să porniți stropirea fără a polua mediul (pulverizați pe o pânză, sau pe o suprafață absorbantă). Trebuie să efectuați curățarea până când din jetul de diluant nu vor mai fi urme de vopsea. Folosiți aceeași procedură și în cazul în care constatați că duza este blocată. Curățați interiorul rezervorului acolo unde a fost murdărit cu vopsea cu o pânză umezită în diluant. Pentru o curățare cât mai exactă trebuie să demontați pistolul în piesele componente menționate mai sus folosind cheia din dotare. Curățați inițial piesele cu peria din dotare. Umeziți toate piesele timp de câteva ore într-un vas umplut cu diluant curat, după care montați la loc piesele după ce au fost uscate exact.

ATENȚIE! Nu folosiți pistolul de lăcuit în încăperi închise, cu suprafața mai mică de 30 m³ și care sunt lipsite de ventilație corespunzătoare. Nu folosiți pistolul fără mască de protecție pentru căile respiratorii și ochi.

DEPOZITARE, MENTENANȚĂ, REPARAȚII

Pistolul, de regulă, nu necesită operațiuni speciale de întreținere. Depozitați pistolul într-un loc care nu este la îndemâna copiilor, mențineți curat, protejați de umiditate și praf. Condițiile de depozitare trebuie să excludă posibilitatea defecțiunilor mecanice și a factorilor atmosferici. În cazul în care constatați că pistolul funcționează în mod necorespunzător trebuie să verificați și să curățați duza așa cum este descris în secțiunea „Pornire și Utilizare” la pct.9 și verificați dacă conexiunile de prindere a duzei și alimentarea cu aer comprimat sunt etanșe. În cazul în care problemele continuă transmiteți aparatul pentru reparații la service-ul PROFIX. Reparațiile în perioada de garanție și postgaranție ale produselor sunt efectuate de service-ul PROFIX, ceea ce garantează cea mai înaltă calitate a reparațiilor, precum și utilizarea pieselor originale de schimb.

TRANSPORT

Depozitați și transportați pistolul în ambalajul original pentru a-l proteja de umiditate, praf și defecțiunile mecanice.

Goțiți rezervorul de substanță pe durata transportului.

GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția nu include deteriorările provocate de utilizarea normală, suprasolicitare sau de utilizarea necorespunzătoare pentru unele corespunzătoare. Pentru a păstra această garanție valabilă, trebuie să aduceți unele nedemontată la vânzător.

Garanția cuprinde piesele menționate și manopera timp de 12 luni de la data achiziției, confirmată de factură sau de chitanță fiscală și este valabilă doar pe teritoriul Republicii Polone. Defecțele posibile pot fi îndepărtate prin încercarea aparatului sau efectuarea de reparație corespunzătoare. În perioada de garanție, cu condiția ca persoana care a cumpărat aparatul să citească instrucțiunea de utilizare, producătorul efectuează gratuit reparațiile sau înlocuirea aparatului deteriorat ori a pieselor constitutive care nu pot realiza funcțiile lor în cazul în care acest lucru a avut loc din cauza unui defect de producție, datorită folosirii unui material necorespunzător sau a defecților de montare cauzate de producător. Reparația în perioada de garanție se efectuează în centrele de service PROFIX sau în unitățile de service care au autorizația de a repara acest aparat. Reparațiile trebuie efectuate doar într-un service autorizat, în caz contrar utilizatorul sau viața acestuia poate fi în pericol. Lungimea perioadei de garanție, condițiile de garanție, precum și adresele centrelor de service și a atelierelor de reparație sunt indicate în cartea de garanție.

ELIMINARE DEȘEURI:



Unealta pneumatică, echipamentul și ambalajul trebuie trimise la recidat conform legislației de protecție a mediului în vigoare.

Nu aruncați aparatele împreună cu gunoii menajeri!

ATENȚIE:

– Politica PROFIX este aceea de a îmbunătăți în permanență produsele sale și de aceea firma își rezervă dreptul de a modifica specificația produsului fără să fie necesar să ofere informații referitoare la modificarea specificației produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Presiune maximă aer	4 Bar
Nivel presiune acustică LpA, K=3dB(A)	76 dB(A)
Nivel putere acustică LwA, K=3dB(A)	87 dB(A)

Valoarea maximă a vibrațiilor care acționează asupra membrilor superioare ale operatorului nu depășește 2,5 m/s² (EN 1953:1998+A1:2009)

	PURTAȚI OCHELARI DE PROTECȚIE!
	PURTAȚI PROTECȚIE AUDITIVĂ!
	PURTAȚI MĂNUȘI DE PROTECȚIE!
	FOLOSIȚI MĂȘTI ANTIPRAF.
	CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A PORNII APARATUL!
	PRODUSUL ÎNDEPLINEȘTE CERINȚELE DIRECTIVELOR UE

PRODUCĂTOR:

PROFIX SP. Z O.O.
ul. Marywilska 34
03-228 Varșovia, POLONIA



Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/înmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp. z o.o. este interzisă.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE/UE

PRODUCĂTOR

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

Persoana împuternicită pentru pregătirea documentației tehnice:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

Obiectul declarației:

Pistol pentru vopsit**PROLINE 66361**

W-96D

max 4 bar

S2039 - ... - S2552

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

2006/42/CE (JO L 157, 9.6.2006, p. 24-86);

și au fost produse conform normelor:

EN 1953:2013**Mariusz Rotuski**

Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp. z o.o. este interzisă.

NOTATKI / NOTE



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie / powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.